





PD121

Druckmessumformer für pastöse, viskose und kontaminierte flüssige Medien

Bedienungsanleitung





Inhaltsverzeichnis

| 1. | Bestimmungsgemäße Verwendung | 2 |
|-----|------------------------------|----|
| | Sicherheit | |
| | Technische Daten | |
| | Elektrischer Anschluss | |
| 5. | Montage des Steckverbinders | 6 |
| 6. | Wartung und Reinigung | 7 |
| 7. | Transport und Lagerung | 8 |
| 8. | Fehlerbeseitigung | ç |
| 9. | Abmessungen | 10 |
| 10. | Bestellschlüssel | 11 |

Bestimmungsgemäße Verwendung



1. Bestimmungsgemäße Verwendung



PD121 ist ein Druckmessumformer für Überdruck- und Vakuumanwendungen.

Der Messumformer mit einer hochempfindlichen Siliziummesszelle und einer Edelstahlmembran ist speziell für pastöse, viskose und kontaminierte flüssige Medien konzipiert, die mit Edelstahl AISI 316L (1.4435) und AISI 304L (1.4307) kompatibel sind.

Das Ausgangssignal beträgt 4-20mA.

Prozessmedium-Anforderungen:

- das Prozessmedium darf die mediumberührenden Teile der Messumformers nicht korrodieren
- das Prozessmedium darf sich im Prozessanschluss nicht kristallisieren und verhärten
- die Prozessmedium-Temperatur muss zwischen -40 und +100 °C sein

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Druckmessumformer dürfen nur in explosionsgeschützten Bereichen ohne aggressive Dämpfen und Gasen betrieben werden.

Sicherheit



2. Sicherheit

Erklärung der verwendeten Symbole und Schlüsselwörter:

⚠ GEFAHR

Das Schlüsselwort **GEFAHR** weist auf eine **drohende Gefahrensituation** hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht verhindert wird.

MARNUNG

Das Schlüsselwort **WARNUNG** weist auf eine **potenzielle Gefahrensituation** hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

♠ VORSICHT

Das Schlüsselwort **VORSICHT** weist auf eine **potenzielle Gefahrensituation** hin, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Das Schlüsselwort **ACHTUNG** weist auf eine **potenzielle Gefahrensituation** hin, die zu Sachschäden führen kann.

i HINWEIS

Das Schlüsselwort **HINWEIS** weist auf hilfreiche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für effizienten und reibungslosen Betrieb hin.



3. Technische Daten

Tabelle 3.1 Messbereiche

| Messbereich | Höchstzulässiger Betriebsdruck, bar | Berstdruck*, bar |
|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 00.4 | 2.0 | 4.0 |
| 00.6 | 2.0 | 4.0 |
| 01.0 | 2.0 | 4.0 |
| 010 | 20 | 40 |

Note: * Sensor-Überlastgrenze

Tabelle 3.2 Technische Daten

| Spannungsversorgung | 1236 V DC | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Stromaufnahme, max. | 70 mA | | | | | | |
| Ausgangssignal | 4-20 mA | | | | | | |
| Zulässige Last | 01200 Ohm | | | | | | |
| Genauigkeit * | ± 0.5 % FSO or ± 0.25 % FSO | | | | | | |
| Versorgungsspannungseinfluss | 0.01 % FSO / 10 V | | | | | | |
| Lasteinfluss | 0.05 % FSO / 1 kOhm | | | | | | |
| Temperatureinfluss | ≤ 0,1 % / 10 °C | | | | | | |
| Ansprechzeit | ≤ 100 ms | | | | | | |
| Kurzschlussfestigkeit | ja | | | | | | |
| Verpolungsschutz | ja | | | | | | |
| Zulässige Temperaturen | | | | | | | |
| Prozessmedium | -40+100 °C | | | | | | |
| Umgebung | -40+80 °C | | | | | | |
| Lager | -40+80 °C | | | | | | |
| Schutzart | IP65 | | | | | | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61326 | | | | | | |
| Schockfestigkeit | 480 g / 1 ms (nach EN 60068-2-27) | | | | | | |
| Vibrationsbeständigkeit | 9 g bei 252000 Hz (nach EN 60068-2-6) | | | | | | |
| Material | | | | | | | |
| Prozessanschluss | Edelstahl AISI 304L (1.4307) | | | | | | |
| Gehäuse | Edelstahl AISI 304L (1.4307) | | | | | | |
| Dichtung | keine Dichtung (laserverschweißte Membran) | | | | | | |
| Membran | Edelstahl AISI 316L (1.4435) | | | | | | |
| Mediumberührende Teile | Prozessanschluss und Membran | | | | | | |
| Lebensdauer | > 500 000 Stunden | | | | | | |
| Prozessanschluss | G1/2 | | | | | | |
| Elektrischer Anschluss | EN 175301-803 A ISO 4400 | | | | | | |
| Versorgung + | 1 2 | | | | | | |
| Versorgung - | | | | | | | |
| Abschirmung | Erdkontakt | | | | | | |
| Einbaulage | beliebig | | | | | | |
| Abmessungen | 82 x 54 x 34 mm | | | | | | |
| Gewicht | ca. 140 g | | | | | | |
| CE-Konformität | EMV-Richtlinie: 2004/108 | EMV-Richtlinie: 2004/108/EG | | | | | |

Notiz: * Für verfügbare Optionen siehe "Bestellcode" (Abschn. 10)



4. Elektrischer Anschluss

ACHTUNG | Signalleitungen dürfen nicht zusammen mit Stromleitungen verlegt werden.

Für die Signalleitungen darf ausschließlich ein geschirmtes Kabel verwendet werden.

ACHTUNG Schalten Sie die Versorgungsspannung nur nach der vollständigen Verdrahtung des Geräts ein.

Der Messumformer sollte nach dem Anschlussplan (Abb. 4.1) angeschlossen werden, unter Berücksichtigung der Lastwiderstandsanforderungen.

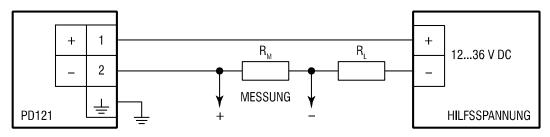


Abb. 4.1 Anschlussplan

Verwenden Sie die folgende Formel, um einen geeigneten Lastwiderstand zu berechnen:

 $R_M + R_L \le (U_S - 7)/0,023$

wobei

R_M - Messwiderstand

R_L – Begrenzungswiderstand

 
Us - Versorgungsspannung

Bei der Auswahl von $R_{\rm M}$ berücksichtigen Sie den Lasteinfluss auf die Genauigkeit von 0,05% FSO / 1 kOhm.



5. Montage des Steckverbinders

- Kabel ca. 35 mm abmanteln, Aderenden ca. 5 mm abisolieren.
- Schraube (1) (Abb. 5.1) lösen und die Buchse (2+5+6) von den Kontakten (7) trennen
- Kontaktträger (5) über die Montageöffnung auf der Flachdichtung (6) aus dem Gehäuse (2) hebeln.



() ACHTUNG

Unsachgemäße Montage.

Kontaktträger (5) nicht durch die Schraubenöffnung oder die Kabelverschraubung (4) herausdrücken. Dichtung des Gehäuses kann beschädigt werden.

- Kabelverschraubung (4) abschrauben und die Kabeldichtung (3) herausnehmen.
- Kabel durch die Kabelverschraubung (4) und den Dichtring (3) in das Gehäuse (2) einführen.
- Die abisolierten Kabelenden gemäß dem Anschlussplan (Abb. 4.1) an die Schraubklemmen des Klemmhalters (5) anschließen und die Schraubklemmen festschrauben.
- Kontaktträger (5) in das Gehäuse (2) einsetzen und Flachdichtung (6) einrasten.
- Beim Einsetzen der Kabelverschraubung (4) darauf achten, dass Kabelverschraubung und Dichtung (3) korrekt sitzen und Dichtung unbeschädigt ist.
- Buchse (2+5+6) auf Schaltkontakte 7 stecken.
- Schraube 1 anschrauben und festziehen.

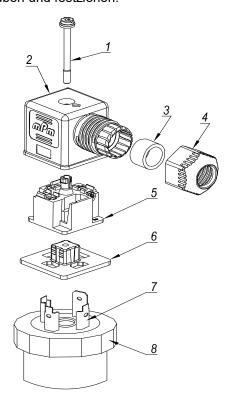


Abb. 5.1 Steckverbinder nach EN 175301-803

Wartung und Reinigung



6. Wartung und Reinigung

Der Druckmessumformer PD121 ist wartungsfrei. Nach Bedarf kann das Gerät im abgeschalteten Zustand mit einem feuchten Tuch und einer nichtaggressiven Reinigungslösung gesäubert werden.

Bei der Reinigung der Membran ist folgendes zu beachten:

- Reinigung darf nur nach der fachgerechten Außerbetriebnahme des Geräts erfolgen.
- Die Membran kann nur vorsichtig mit einer nicht aggressiven Reinigungslösung und einem weichen Pinsel oder Schwamm gesäubert werden.
- Bei der Reinigung des Prozessanschlusses sollten mechanische Einwirkungen auf die Membran vermieden werden.

Unsachgemäße Reinigung.

() ACHTUNG

Eine unsachgemäße Reinigung kann zu irreparablen Schäden an dem Messumformer führen. Benutzen Sie niemals spitze Gegenstände oder Druckluft zum Reinigen der Membran.





7. Transport und Lagerung

Die Verpackung des Geräts muss eine stoßsichere Lagerung und Transport gewährleisten. Die Originalverpackung bietet den optimalen Schutz.

Wird das Gerät nicht unmittelbar nach der Anlieferung in Betrieb genommen, muss es sorgfältig an einer geschützten Stelle gelagert werden.

Die Lagertemperatur beträgt -40...+80 °C.



Vor der Einlagerung des Druckmessumformers (nach Betrieb) alle anhaftenden Mediumreste entfernen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Medium gesundheitsgefährdend ist, wie z.B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv, usw.



Das Gerät könnte beim Transport beschädigt worden sein. Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden und auf Vollständigkeit! Melden Sie festgestellte Transportschäden unverzüglich dem Spediteur und akYtec GmbH!

Fehlerbeseitigung



8. Fehlerbeseitigung

Tabelle 8.1 Fehlerbeseitigung

| Störung | Mögliche Ursache | Behebung | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| | Leitungsbruch | Leitung prüfen | | | | |
| Kein Ausgangs- signal | Kurzschluss in der Spanungs- versorgung | Leitung prüfen | | | | |
| | Verpolung | Spannungsversorgung umpolen | | | | |
| Ausgangssignal | Prozessanschluss ist verstopft | Anschluss reinigen (Abschn. 6) | | | | |
| ist instabil oder | Prozessanschluss ist undicht | Leck beseitigen | | | | |
| bleibt bei Druck- änderung kon- stant | Fehlender elektrischer Kontakt | Spannungsversorgung ausschalten und die Kontakte prüfen | | | | |



9. Abmessungen

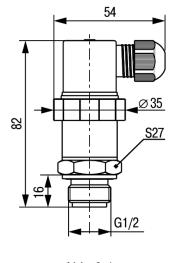


Abb. 9.1



10. Bestellschlüssel

| | PD121 | | _ | | | | | - [| | - [| |
|----------------|--------|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Eingang | [bar] | | | | | | | | | | |
| | 00.4 | G | | 4 | 0 | 0 | М | | | | |
| | 00.6 | G | | 6 | 0 | 0 | М | | | | |
| | 01 | G | | 1 | Р | 0 | В | | | | |
| | 010 | G | | 0 | 1 | 0 | В | | | | |
| Genauigkeit | | | | | | | | | | | |
| | 0.5 % | | | | | | | | 5 | | |
| | 0.25 % | | | | | | | | 2 | | |
| Prozessanschlu | ss | • | | | • | • | • | | | | • |
| | G1/2" | | | | | | | | | | 7 |

Hinweis: * G – Überdruck